

附件

苏州市气象局 2023 年 7~9 月防雷安全检查汇总表

序号	被检查单位	检查项目	行政区	检测资质单位	发现问题	整改完成情况
1	昆山金城试剂有限公司	甲类仓库一、甲类仓库二等雷电防护装置检测	昆山市	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司	综合车间二（有机车间）金属卷帘门未设置防闪电感应措施。	未完成
2	昆山市金城化工助剂厂	B01-甲类仓库等雷电防护装置检测	昆山市	苏州吉诚检测科技有限公司	1. 甲类仓库金属窗未设置防闪电感应措施； 2. 甲类车间废气排放处理装置未设置防直击雷措施。	未完成
3	昆山文字工贸有限公司	1#硫酸车间、2#硫酸车间、3#盐酸氢氟酸车间、4#氨水纯水车间、5#仓库、6#备用车间、办公楼、配电房	昆山市	安徽雷安防雷检测有限责任公司	1. 建筑接闪带（杆、网）上悬挂电话线； 2、2#硫酸车间、3#盐酸氢氟酸车间屋面接闪带断裂； 3、1#硫酸车间、2#硫酸车间、3#盐酸氢氟酸车间、4#氨水纯水车间屋面接闪带锈蚀严重、材质规格不符合规范要求。	未完成
4	昆山雅鑫化工有限公司	1#乙类、2#乙类、6#乙类、7#甲类仓库	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 2#乙类车间屋面废气处理装置等凸出物体未设置防直击雷措施； 2. 7#甲类仓库屋面冷风系统等凸出物体未设置防直击雷措施。	未完成

5	苏州中亚油墨有限公司	全厂建筑物雷电防护装置	相城区	徐州市防雷设施检测有限公司	1. 办公楼顶部部分屋面未设置防直击雷装置； 2. 配电间浪涌保护器接线形式不符合规范要求。	未完成
6	苏州鸿程科技有限公司	1号楼、2号楼、罐区	相城区	盐城市防雷设施检测有限公司	2号楼环保排气装置未设置防直击雷措施。	未完成
7	苏州首诺导热油有限公司	厂区防雷防静电装置	虎丘区	江苏泓远检测科技有限公司	检测项目不全面（如二级浪涌保护器未检测）。	已完成
8	张家港立宇化工有限公司	厂区防雷防静电装置	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	甲类罐区的金属过桥、防爆探测器未与接地装置连接。	已完成
9	江苏舜天化工仓储有限公司	厂区防雷防静电装置	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 库区多处彩钢棚的接地引线材质规格不符合规范要求； 2. 罐区的部分金属扶梯、金属过桥未与接地装置连接。	已完成
10	天齐锂业（江苏）有限公司	厂区防雷防静电装置	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	改建的凉水塔未设置防直击雷措施。	已完成
11	苏州和创化学有限公司	苏州合创化学有限公司 (办公楼、辅房1、丙类仓库、配电房)	常熟市	常州市防雷设施检测所有限公司	检测项目不全面（如办公楼等位置二级浪涌保护器未检测）。	已完成

12	宝丽菲姆（中国）新材料有限公司	甲类车间、甲类仓库、丙类车间、丙类仓库、公用工程车间、埋地罐区、天然气站防雷检测	常熟市	南京意诚科技有限公司	甲类车间、甲类仓库、天然气站、丙类仓库、丙类车间、公用工程车间、埋地罐区（设施、场所）的雷电防护装置超期未检测。	已完成
13	苏州庞源建筑机械科技有限公司	B01-生产辅助用房项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏春雷检测有限公司	检测项目不全面（如厂区内部分浪涌保护器未检测）。	已完成
14	泰光化纤（常熟）有限公司	B01-调配房等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏泓远检测科技有限公司	1. A01-氨纶车间S1的屋面接闪带倒伏； 2. S3 仓库屋面接闪带（杆、网）上悬挂电话线； 3. 罐区引下线材质规格不符合规范要求。	已完成
15	常熟荣瑞灭菌技术有限公司	汇流排间	常熟市	南京意诚科技有限公司	05 车间一、06 车间二、07 生产辅房（危废仓库）的雷电防护装置超期未检测。	已完成
16	永新电子（常熟）有限公司	仓库 车间三 生产车间 辅助用房	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	1. 车间一屋面网格尺寸不符合规范要求； 2. 车间三屋面的环保装置等金属设备未与防雷装置连接。	已完成
17	江苏正力新能电池技术有限公司	危化品场所防直击雷装置检测	常熟市	江苏华云防雷检测有限公司	检测项目不全面（如厂房 1 中电解液注射液机接地点位等未检测）。	已完成
18	通力电梯有限公司	雷电防护装置检测	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	液化气房、危险化学品房内部金属护栏等大尺寸金属构件防闪电感应措施不符合规范要求。	已完成

19	华天科技（昆山）电子有限公司	化学品仓库、乙类仓库	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 化学品仓库金属窗未设置防闪电感应措施； 2. 乙类仓库部分金属货架未设置防闪电感应措施。	已完成
20	南宝树脂（中国）有限公司	B01-1号仓库等项目雷电防护装置检测	昆山市	苏州吉诚检测科技有限公司	1#仓库、接着剂车间、粉体（一）车间、油性车间、甲类仓库、木器漆车间金属窗未设置防闪电感应措施。	已完成
21	联仕（昆山）化学材料有限公司	B01-甲类仓库等项目雷电防护装置检测	昆山市	苏州吉诚检测科技有限公司	甲类仓库金属门未设置防闪电感应措施。	已完成
22	江苏悦孚油品有限公司	防直击雷装置检测	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	检测项目不全面（如浪涌保护器未检测）。	已完成
23	嘉好（太仓）新材料股份有限公司	A01-生产车间办公楼等项目雷电防护装置检测	太仓市	苏州吉诚检测科技有限公司	办公楼及门卫高出屋面的监控金属杆未设置防直击雷措施。	已完成
24	信立泰（苏州）药业有限公司	全厂区防直击雷装置检测	太仓市	江苏华云防雷检测有限公司	1. 综合楼顶部分金属构件未设置防直击雷措施； 2. 培训中心屋面通风管道未设置防直击雷措施。	已完成
25	太仓庐山实业有限公司	全厂区防直击雷装置检测	太仓市	江苏华云防雷检测有限公司	总配电柜浪涌保护器劣化。	已完成
26	佳格食品（中国）有限公司	饮品大楼、精炼车间、仓库等	太仓市	盐城市防雷设施检测有限公司	配电房接闪带上悬挂接收天线。	已完成

27	和路雪（中国）有限公司 太仓分公司	101、102、103 栋等	太仓市	苏州华云防雷技术有限公司	103 南侧总配电柜浪涌保护器损坏。	已完成
28	太仓福地能源化工有限公司	罩棚、办公楼、辅房等	太仓市	盐城市防雷设施检测有限公司	辅房接闪带上悬挂信号线。	已完成
29	太仓中石化城投能源有限公司 荷溪加油站	罩棚、营业房等	太仓市	苏州华云防雷技术有限公司	卸油棚铝合金门及广告牌未设置防直击雷措施。	已完成
30	鲁控环保科技（太仓）有限公司	全厂防直击雷装置检测	太仓市	江苏华云防雷检测有限公司	办公楼接闪带上悬挂信号线。	已完成
31	苏州佩琦材料科技有限公司	生产车间、甲类仓库等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	甲类车间部分金属构件未设置防直击雷措施。	已完成
32	苏州博纳化学科技有限公司	甲类车间、甲类仓库等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	甲类车间部分法兰未跨接。	已完成
33	苏州君盟生物医药科技有限公司	厂区建（构）筑物雷电防护装置	吴江区	江苏华云防雷检测有限公司	检测项目不全面（如甲类仓库金属棚、空调管道、空调外机未检测）。	已完成
34	鹏辰新材料科技股份有限公司	厂区建（构）筑物雷电防护装置	吴江区	江苏国瑞检测技术有限公司	装卸区外露引下线无防接触电压措施。	已完成
35	苏州富雅达新材料科技有限公司	厂区建（构）筑物雷电防护装置	吴江区	江苏春雷检测有限公司防雷检测分公司	甲类仓库金属门窗等大尺寸金属构件未设置防闪电感应措施。	已完成

36	吴江石芦液化气有限公司	加气站	吴江区	江苏国瑞检测技术有限公司	检测报告平面示意图部分检测点位置与现场不符。	已完成
37	光大环保能源（苏州）有限公司	沼气机房、燃油泵房、天然气调压站、厌氧罐、天然气管道	吴中区	南京意诚科技有限公司	天然气调压站金属门未设置防闪电感应措施。	已完成
38	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（河东厂）	精烘包车间、甲类仓库、合成车间、甲类车间、丙类车间、厌氧塔等防雷装置检测	吴中区	南京意诚科技有限公司	1. 检测项目不全面（如一级浪涌保护器未检测）； 2. 罐区部分法兰跨接线断裂； 3. 甲类仓库金属门未设置防闪电感应措施。	已完成
39	苏州港远储运有限公司	厂区防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	装卸台、危险品仓库部分屋面未设置防直击雷装置。	已完成
40	赫比（苏州）电子有限公司	厂区防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	危险品仓库内消防柜未与接地装置连接。	已完成
41	麦格威饰件科技（苏州）有限公司	厂区防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	调漆房内金属货架未设置防闪电感应措施。	已完成
42	苏州长征-欣凯制药有限公司	危化设施防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	危险品仓库金属货架未设置防闪电感应措施。	已完成
43	苏州苏嘉杭中油石油销售有限公司白洋湖西加油站	加油站防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	罐区金属顶盖未设置防闪电感应措施。	已完成

44	欧邦科技(苏州)有限公司	危险品场所防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	甲类车间金属大门未设置防闪电感应措施。	已完成
45	苏州沪苏石油有限公司第五加油站	加油站防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	罐区滑轨等电位连接损坏。	已完成
46	苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	危化设施防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	配电柜二级浪涌保护器损坏。	已完成
47	苏州东瑞制药有限公司	危险品库、泵房、液体罐存放区、溶煤回收车间、无菌原料药车间、厂区设施防雷防静电装置检测	吴中区	江苏华云防雷检测有限公司	危险品仓库屋面排风管未设置防直击雷措施。	已完成
48	苏州东瑞制药有限公司(河东厂)	1车间、3车间、危化品库、危废仓库	吴中区	江苏华云防雷检测有限公司	危险品仓库金属大门未设置防闪电感应措施。	已完成
49	苏州普耀光电材料有限公司	办公楼、车间、化学品库防雷接地装置检测	吴中区	江苏华云防雷检测有限公司	4#仓库雷电防护装置超期未检测(该企业技改停产中)。	已完成
50	富乐(苏州)新材料有限公司	办公楼、厂房、仓库一、仓库二、门卫、丙类罐区	吴中区	江苏华云防雷检测有限公司	检测项目不全面(如配电间浪涌保护器未检测)。	已完成
51	AW(苏州)汽车零部件有限公司	B01—甲类仓库等项目雷电防护装置检查	吴中区	江苏天安防雷工程有限责任公司	检测项目不全面(如浪涌保护器未检测)。	已完成

52	苏州晶瑞化学股份有限公司(河东)	立方桶空桶放置区、非金属罐和金属罐区、金属卧罐、液氮罐防雷检测	吴中区	江苏托尔防雷检测有限公司	配套设计车间金属大门未设置防闪电感应措施。	已完成
53	苏州市兴邦化学建材有限公司	合成车间、乙类仓库	相城区	苏州市华云防雷技术有限公司	合成车间外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
54	中国石化销售有限公司江苏苏州庆元路便利加油点	加油站	相城区	苏州市华云防雷技术有限公司	入户金属套管等电位连接措施不符合规范要求。	已完成
55	苏州金华润泽能源有限公司	灌瓶间、卸车罩棚、潜液泵罩棚、储罐区等	相城区	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 潜液泵罩棚一处引下线断开； 2. 厂区内金属桌椅、步梯等零星金属设备未与接地装置连接； 3. 新建戊类厂房、丙类生产厂房雷电防护装置未实施定期检测。	已完成
56	苏州中油嘉亿漕湖大道加油服务有限公司	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司	配电总柜浪涌保护器接线形式不符合规范要求。	已完成
57	苏州金宏气体股份有限公司阳澄湖分公司	充装车间、甲类仓库	相城区	盐城市防雷设施检测有限公司	甲类仓库部分护栏未与接地装置连接。	已完成